

Manuel d'Utilisation
Fascicule U4.8- : Post-traitement et analyses dédiées
Document : U4.81.22

Opérateur POST_ELEM

1 But

Calculer des quantités sur tout ou partie de la structure. Les quantités calculées correspondent à des options de calcul particulières de la modélisation affectée.

Les options disponibles actuellement sont :

- calcul de la masse, des inerties et de la position du centre de gravité,
- calcul de l'énergie potentielle,
- calcul de l'énergie cinétique,
- calcul du travail des efforts extérieurs,
- calcul de l'induction mutuelle des câbles électriques,
- calcul des indicateurs de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité,
- calcul de la charge limite,
- calcul de la contrainte de Weibull,
- calcul du taux de croissance d'une cavité sphérique (Rice - Tracey),
- calcul de l'énergie élastique et de l'énergie totale,
- calcul de l'aire d'un trou dans un maillage 2D.

2 Syntaxe

```
[tabl_*] = POST_ELEM  (
% mot-clés simples
    ◇  MODELE = mo,                                [modele]
    ◇  CHAM_MATER = chmater,                        [cham_mater]
    ◇  CARA_ELEM = carac,                          [cara_elem]
    ◇  CHARGE = lcha,                               / [l_char_meca]
                                                / [l_char_ther]
                                                / [l_char_acou]

    ◇  |  NUME_COUCHE = / nume,                    [I]
                        / l,                        [DEFAULT]
    ◇  |  NIVE_COUCHE = / 'INF',
                        / 'SUP',
                        / 'MOY',                    [DEFAULT]

    ◇  MODE_FOURIER = / nh,                        [I]
                        / 0,                        [DEFAULT]

    ◇  GEOMETRIE = / 'DEFORMEE',
                        / 'INITIALE',              [DEFAULT]

    ◆  /  CHAM_GD = cham,                          / [cham_no_DEPL_R]
                                                / [cham_no_TEMP_R]
                                                / [cham_elem_ENER_R]
    ◇  /  RESULTAT = resu,                          / [evol_elas]
                                                / [evol_noli]
                                                / [evol_ther]
                                                / [mult_elas]
                                                / [fourier_elas]
                                                / [mode_meca]
                                                / [dyna_trans]

    ◇  /  TOUT_ORDRE = 'OUI',
    /  NUME_ORDRE = l_nuor,                        [l_I]
    /  LIST_ORDRE = l_ordr,                        [listis]
    /  NUME_MODE = l_numo,                        [l_I]
    /  NOEUD_CMP = l_nomo,                        [l_Kn]
    /  NOM_CAS = l_nocas,                        [l_Kn]
    /  /  FREQ = l_freq,                        [l_R]
    /  LIST_FREQ = lreel,                        [listr8]
    /  /  INST = l_inst,                        [l_R]
    /  LIST_INST = lreel,                        [listr8]

    ◇  |  PRECISION = / prec,                      [R]
                        / 1.0D-3,                [DEFAULT]
    |  CRITERE = / 'RELATIF',                      [DEFAULT]
                        / 'ABSOLU',

% mots-clés facteur
    | MASS_INER : ( voir mot-clé MASS_INER        [$ 3.9] )
    | ENER_POT : ( voir mot-clé ENER_POT           [$ 3.10] )
    | ENER_CIN : ( voir mot-clé ENER_CIN           [$ 3.11] )
    | ENER_ELAS : ( voir mot-clé ENER_ELAS         [$ 3.12] )
    | ENER_TOTALE : ( voir mot-clé ENER_TOTALE     [$ 3.13] )
    | WEIBULL : ( voir mot-clé WEIBULL             [$ 3.14] )
    | RICE_TRACEY : ( voir mot-clé RICE_TRACEY     [$ 3.15] )
    | INDIC_ENER : ( voir mot-clé INDIC_ENER       [$ 3.16] )
    | INDIC_SEUIL : ( voir mot-clé INDIC_SEUIL     [$ 3.17] )
    | CHAR_LIMITE : ( voir mot-clé CHAR_LIMITE     [$ 3.18] )
    | CARA_GEOM : ( voir mot-clé CARA_GEOM         [$ 3.19] )
    | CARA_POUTRE : ( voir mot-clé CARA_POUTRE     [$ 3.20] )
    | AIRE_INTERNE : ( voir mot-clé AIRE_INTERNE   [$ 3.21] )
    | TRAV_EXT : ( voir mot-clé TRAV_EXT           [$ 3.22] )
```

```
◇ INFO =      / 1,  
              / 2,  
  
◇ TITRE = ti,  
  
)
```

La table résultat de l'opérateur POST_ELEM est une table typée

si MASS_INER	alors * = mass_iner
si ENER_POT	alors * = ener_pot
si ENER_CIN	alors * = ener_cin
si ENER_ELAS	alors * = ener_elas
si ENER_TOTALE	alors * = ener_totale
si WEIBULL	alors * = weibull
si RICE-TRACEY	alors * = rice_tracey
si INDIC_ENER	alors * = indic_ener
si INDIC_SEUIL	alors * = indic_seuil
si CHAR_LIMITE	alors * = char_limite
si CARA_GEOM	alors * = cara_geom
si CARA_POUTRE	alors * = cara_geom
si AIRE_INTERNE	alors * = aire_int

3 Opérandes

3.1 Opérande **MODELE**

- ◇ `MODELE = mo`,
Nom du modèle sur lequel est calculée l'option.

3.2 Opérande **CHAM_MATER**

- ◇ `CHAM_MATER = chmater`,
Champ de matériau associé au modèle `mo`.

3.3 Opérande **CARA_ELEM**

- ◇ `CARA_ELEM = carac`,
Les caractéristiques élémentaires `carac` sont nécessaires s'il existe dans le modèle des éléments de structure (poutre, plaque, coque ou éléments discrets).

3.4 Opérande **CHARGE**

- ◇ `CHARGE = lcha`,
Liste contenant les concepts de type `charge`.

3.5 Opérandes **NUME_COUCHE** / **NIVE_COUCHE**

- ◇ `NUME_COUCHE = nume`,
Dans le cas d'un matériau multicouche, valeur entière comprise entre 1 et le nombre de couches, nécessaire pour préciser la couche où l'on désire effectuer le calcul élémentaire. Par convention, la couche 1 est la couche **inférieure** dans le cas des éléments de coque mécanique ou de coque thermique.
- ◇ `NIVE_COUCHE =`
Pour la couche `nume` définie par `NUME_COUCHE`, permet de préciser l'ordonnée où l'on désire effectuer le calcul élémentaire :
- | | | |
|-------|----------------------------------|------------------------------|
| 'INF' | ordonnée inférieure de la couche | (peau interne), |
| 'SUP' | ordonnée supérieure de la couche | (peau externe), |
| 'MOY' | ordonnée moyenne de la couche | (feuillet moyen par défaut). |

3.6 Opérande **MODE_FOURIER**

- ◇ `MODE_FOURIER =`
Numéro de l'harmonique de FOURIER : entier positif ou nul (défaut = 0).

3.7 Opérande GEOMETRIE

```
◇ GEOMETRIE = / 'INITIALE', [DEFAULT]  
/ 'DEFORMEE',
```

Indique si on travaille sur la géométrie initiale ou sur la déformée. Dans ce dernier cas, il faut fournir un champ de déplacements par `CHAM_GD` ou `RESULTAT`.

3.8 Opérandes CHAM_GD / RESULTAT

Les options `ENER_POT` et `ENER_CIN` sont calculées à partir d'un champ aux nœuds ou par éléments existant ou extrait d'un `resultat`.

3.8.1 Opérande CHAM_GD

```
◆ / CHAM_GD = cham,
```

Nom d'un champ (pour les options `ENER_POT` et `ENER_CIN`).

Pour l'option `ENER_POT`, il faut fournir un champ de déplacement ou un champ de température (voir [§3.9]).

Pour l'option `ENER_CIN`, il faut fournir un champ de vitesse (sans fournir de fréquence) ou bien un champ de déplacements et une fréquence (voir [§3.9]).

3.8.2 Opérande RESULTAT

```
/ RESULTAT = resu,
```

Nom d'un concept résultat de type `evol_elas`, `evol_ther`, `mode_meca`, `evol_noli`, `mult_elas`, `fourier_elas` ou `dyna_trans`.

Option `ENER_POT`: `evol_elas`, `evol_ther`, `mode_meca`, `mult_elas`, `fourier_elas`, `evol_noli`, ou `dyna_trans`.

Option `ENER_CIN`: `mode_meca`, `evol_elas`, `evol_ther`, `evol_noli`, ou `dyna_trans`.

Option `ENER_ELAS` et `ENER_TOTALE`: `evol_noli`.

3.8.2.1 Opérandes TOUT_ORDRE / NUME_ORDRE / NUME_MODE / LIST_ORDRE / NOEUD_CMP / FREQ / LIST_FREQ / INST / LIST_INST / PRECISION / CRITERE

Voir [U4.71.00].

3.9 Mot clé MASS_INER

3.9.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer la masse, les inerties et le centre de gravité.

Cette option permet le calcul sur chaque élément des caractéristiques suivantes :

(ρ désignant la masse volumique définie dans DEFI_MATERIAU [U4.43.01] par ELAS ou ELAS_FO).

$$\text{Masse : } m = \int_V \rho dv$$

$$\text{Centre de gravité : } x_G = \frac{1}{V} \int_V x \rho dv ; y_G = \frac{1}{V} \int_V y \rho dv ; z_G = \frac{1}{V} \int_V z \rho dv$$

Tenseur d'inertie au centre de gravité G dans le repère 'global' de description du maillage :

$$I_{xx}(G) = \int_V \left((y - y_G)^2 + (z - z_G)^2 \right) \rho dv \quad I_{xy}(G) = \int_V (x - x_G)(y - y_G) \rho dv$$

$$I_{yy}(G) = \int_V \left((x - x_G)^2 + (z - z_G)^2 \right) \rho dv \quad I_{xz}(G) = \int_V (x - x_G)(z - z_G) \rho dv$$

$$I_{zz}(G) = \int_V \left((x - x_G)^2 + (y - y_G)^2 \right) \rho dv \quad I_{yz}(G) = \int_V (y - y_G)(z - z_G) \rho dv$$

Puis calcule par "sommation" les quantités relatives à la structure globale.

3.9.2 Syntaxe

```
| MASS_INER = _F (
|   ◇ TAILLE_BLOC= / 400 , [DEFAULT]
|               / tbloc, [R]
|   ◆ / TOUT = 'OUI',
|     / MAILLE = l_maille, [l_maille]
|     / GROUP_MA= lgrma, [l_gr_maille]
|   ◇ ORIG_INER= (xp, yp [,zpl]), [l_R]
|               ),
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◇ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac, [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
  | NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◇ ◆ GEOMETRIE =
  ◆ / CHAM_GD =
    / RESULTAT =
◇ CHARGE = / [char_meca]
           / [char_ther]
           / [char_acou]
```

Nota

Pour le mot clé facteur MASS_INER, le modèle et le champ de matériaux sont obligatoires.

Si on veut calculer les quantités sur une géométrie déformée, on utilisera le mot-clé GEOMETRIE et on rentrera un champ de déplacements par CHAM_GD ou RESULTAT.

3.9.3 Opérandes

♦ / TOUT = 'OUI',
 Sur toute la structure.

/ MAILLE = l_maille,
 Sur une liste de mailles.

/ GROUP_MA = lgrma,
 Sur une liste de groupe de mailles.

◇ ORIG_INER = (xp, yp [,zp]), [l_R]

Point par rapport auquel sera calculé le tenseur d'inertie.

Le tenseur d'inertie au point P de coordonnées (x_p, y_p, z_p) s'obtient à partir du tenseur d'inertie au centre de gravité G , de la masse m de la structure et des coordonnées de G par les formules :

$$I_{xx}(P) = I_{xx}(G) + m x_{PG}^2$$

$$I_{yy}(P) = I_{yy}(G) + m y_{PG}^2$$

$$I_{zz}(P) = I_{zz}(G) + m z_{PG}^2$$

$$I_{xy}(P) = I_{xy}(G) + m x_{PG} y_{PG}$$

$$I_{xz}(P) = I_{xz}(G) + m x_{PG} z_{PG}$$

$$I_{yz}(P) = I_{yz}(G) + m y_{PG} z_{PG}$$

$$\text{avec } x_{PG} = x_G - x_P$$

$$y_{PG} = y_G - y_P$$

$$z_{PG} = z_G - z_P$$

3.10 Mot clé ENER_POT

3.10.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer :

- l'énergie potentielle de déformation à l'équilibre à partir des déplacements, en mécanique linéaire des milieux continus (2D et 3D) :

$$EPOT = \frac{1}{2} \int_{\text{element}} \varepsilon(\mathbf{U}) \cdot \mathbf{A} \varepsilon(\mathbf{U}) dv - \int_{\text{element}} \varepsilon(\mathbf{U}) \cdot \mathbf{A} \varepsilon^{th}(T) dv$$

où \mathbf{A} désigne le tenseur d'élasticité,

- l'énergie potentielle de déformation à l'équilibre à partir des déplacements, en mécanique linéaire pour les éléments de structures :

$$EPOT = \frac{1}{2} \mathbf{U}^T \mathbf{K}_e \mathbf{U} - \mathbf{U}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A} \varepsilon^{th}$$

où \mathbf{K} désigne la matrice de rigidité

- l'énergie dissipée thermiquement à l'équilibre en thermique linéaire à partir des températures (cham_no_TEMP_R) :

$$\mathcal{W}_{th} = + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \nabla T \cdot \mathbf{K} \cdot \nabla T d\Omega.$$

Nota :

Dans les deux premiers cas, on doit donner un champ de déplacement derrière l'opérande RESULTAT ou CHAM_GD. Dans le dernier cas un champ de température. En toute rigueur, l'énergie potentielle d'une structure est négative. Ici on calcule plutôt une énergie de déformation.

3.10.2 Syntaxe

```
| ENER_POT =_F (
|   ◇ TAILLE_BLOC =/ 400 , [DEFAULT]
|                       / tbloc, [R]
|   ◆ / TOUT = 'OUI',
|     / MAILLE = l_maille, [l_maille]
|     / GROUP_MA= lgrma, [l_gr_maille]
| )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◆ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac, [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
|   NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◆ / CHAM_GD =
|   / RESULTAT =
◇ CHARGE = ch, / [char_meca]
|               / [char_ther]
|               / [char_acou]
```

Nota

Pour le mot-clé facteur ENER_POT, le modèle, le champ de matériaux et éventuellement le champ de caractéristiques d'éléments de structure sont obligatoires pour déterminer au préalable les champs d'énergie par éléments.

3.10.3 Opérandes

- ♦ / TOUT = 'OUI',
 Sur toute la structure.
- / MAILLE = l_maille,
 Sur une liste de mailles.
- / GROUP_MA = lgrma,
 Sur une liste de groupe de mailles.

3.11 Mot clé **ENER_CIN** (uniquement pour les éléments de structure et les éléments 3D)

3.11.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer l'énergie cinétique à partir d'un champ de vitesse ou à partir d'un champ de déplacement et d'une fréquence.

Si on a donné un champ de vitesse, $E_C = \frac{1}{2} V^T M V$.

Si on a donné un champ de déplacement et une fréquence, $E_C = \frac{1}{2} \omega^2 U^T M U$.

3.11.2 Syntaxe

```
| ENER_CIN =_F (
|   ◇ TAILLE_BLOC = / 400 , [DEFAULT]
|                       / tbloc, [R]
|   ◆ / TOUT = 'OUI',
|       / MAILLE = l_maille, [l_maille]
|       / GROUP_MA= lgrma, [l_gr_maille]
|   )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◆ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac, [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
|   NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◇ OPTION = / 'MASS_MECA',
|           / 'MASS_MECA_DIAG',
|
|   ◆ / CHAM_GD =
|       / RESULTAT =
|
|   ◇ CHARGE = ch, / [char_meca]
|                  / [char_ther]
|                  / [char_acou]
```

Nota 1

Pour le mot-clé facteur **ENER_CIN**, le modèle, le champ de matériaux et éventuellement le champ de caractéristiques d'éléments de structure sont obligatoires pour déterminer au préalable les champs d'énergie par éléments.

Nota 2

Lorsque l'on souhaite calculer l'énergie en employant la masse diagonale (pour être en cohérence avec l'option que l'on a choisie dans le calcul élémentaire des matrices de masse), on peut préciser 'MASS_MECA_DIAG' derrière le mot clef **OPTION**. Par défaut on utilise la matrice de masse complète.

3.11.3 Opérandes

```
◆ / TOUT = 'OUI',
    Sur toute la structure.
/ MAILLE = l_maille,
    Sur une liste de mailles.
/ GROUP_MA = lgrma,
    Sur une liste de groupe de mailles.
```

3.12 Mot clé ENER_ELAS

3.12.1 But

Permet de calculer l'énergie de déformation élastique pour chaque instant t après un calcul élastique ou élastoplastique, à partir du champ de contraintes SIEF_ELGA ou SIEF_ELGA_DEPL par l'expression :

$$E^e(t) = \frac{1}{2} \int_v {}^t\sigma(t) D^{-1} {}^t\sigma(t) dv$$

où D représente l'opérateur d'élasticité.

3.12.2 Syntaxe

```
| ENER_ELAS =_F (
|   ◇ TAILLE_BLOC = / 400 ,           [DEFAULT]
|                       / tbloc,
|   ◆ / TOUT      = 'OUI',
|       / MAILLE  = l_maille,         [l_maille]
|       / GROUP_MA= lgrma,           [l_gr_maille]
|       )
```

Mots-clés simples : (voir [S2])

```
◆ MODELE = mo,           [modele]
◆ CHAM_MATER = chmater,   [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac,      [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
◇ | NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◆ RESULTAT =
◇ CHARGE =                / [char_meca]
                           / [char_ther]
                           / [char_acou]
```

3.12.3 Opérandes

```
◆ / TOUT      = 'OUI',
    Sur toute la structure.

/ MAILLE = l_maille,
    Sur une liste de mailles.

/ GROUP_MA = lgrma,
    Sur une liste de groupe de mailles.
```

3.13 Mot clé ENER_TOTALE

3.13.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer l'énergie de déformation totale pour les éléments de milieux continus 2D ou 3D avec comportement VMIS_ISOT_LINE ou VMIS_ISOT_TRAC (écrouissage isotrope), à partir des champs de contraintes, de variables internes et du matériau :

$$E^T = E^{el} + E^P = \frac{1}{2} \int_v \sigma^T A^{-1} \sigma dv + \int_v \left\{ \int_0^P R(q) dq \right\} dv$$

P étant la déformation plastique équivalente cumulée.

Avec l'option SIMO_MIEHE, cette énergie vaut pour les deux modèles VMIS_ISOT_LINE ou VMIS_ISOT_TRAC :

$$E^T = \int_{v_0} \left(\rho_0 \psi + \int_0^t \Delta d\tau \right) dv$$

où ψ et Δ sont respectivement l'énergie libre et le potentiel de dissipation, V_0 le volume initial. Pour plus de précision, voir [R5.03.21].

3.13.2 Syntaxe

```
| ENER_TOTALE = _F (
|   ◇ TAILLE_BLOC = / 400 , [DEFAULT]
|   / tbloc,
|   ◆ / TOUT = 'OUI',
|   / MAILLE = l_maille, [l_maille]
|   / GROUP_MA= lgrma, [l_gr_maille]
|   )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◆ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac, [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
| NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◆ RESULTAT =
◇ CHARGE = ch, / [char_meca]
/ [char_ther]
/ [char_acou]
```

3.13.3 Opérandes

```
◆ / TOUT = 'OUI',
    Sur toute la structure.
/ MAILLE = l_maille,
    Sur une liste de mailles.
/ GROUP_MA = lgrma,
    Sur une liste de groupe de mailles.
```

3.14 Mot clé WEIBULL

3.14.1 But

Mot clé permettant pour chaque instant défini, le calcul du champ élémentaire de la puissance m -ième de la contrainte de Weibull dont l'expression sur la maille K est donnée, sans prise en compte de la déformation plastique, par :

$$\sigma_w^m(K) = \frac{1}{V_{ref}} \int_{K_p} \sigma_1^m dK_p$$

et, avec prise en compte de la déformation plastique par :

$$\sigma_w^m(K) = \frac{1}{V_{ref}} \int_{K_p} \sigma_1^m \text{Exp}\left(-\frac{m}{2} \varepsilon_1^p\right) dK_p$$

K_p désigne la partie de la maille K qui a plastifié, c'est-à-dire, la partie de K où la déformation plastique cumulée dépasse un certain seuil ; σ_1 représente la contrainte principale maximale et ε_1^p représente la déformation plastique principale maximale.

Les paramètres matériau m , V_{ref} et le seuil de plasticité sont définis dans DEF1_MATERIAU par la relation de comportement WEIBULL (cf. [R7.02.06]).

Une fois déterminé ce champ élémentaire, l'option calcule par "somme" la contrainte de Weibull d'un domaine D pour chaque instant défini :

$$\sigma_w(D) = \left(C \sum_{K \in D} \sigma_w^m(K) \right)^{\frac{1}{m}}$$

où C est un coefficient destiné à la prise en compte des symétries (cas bi et tri-dimensionnel) et de l'épaisseur (dans le cas bi-dimensionnel) de la structure contenant le domaine D (mot clé COEF_MULT).

La probabilité de rupture du domaine D est alors calculée par :

$$P_w(D) = 1 - \text{Exp}\left(-\frac{\sigma_w^m}{\sigma_u^m}\right).$$

Le paramètre « contrainte de clivage » σ_u est, lui aussi, défini dans la relation de comportement WEIBULL.

Enfin, les expressions précédentes de la contrainte de Weibull et de la probabilité de rupture ne sont valables que dans le cas d'un trajet de chargement monotone. Ce type de post-traitement peut néanmoins aussi être appliqué à un trajet de chargement plus général, y compris lorsque la contrainte de clivage dépend de la température (relation de comportement WEIBULL_FO). Les expressions de la contrainte de Weibull et de la probabilité de rupture sont alors différentes (cf [R7.02.06]).

Nota :

| Pour le mot clé facteur WEIBULL, le modèle et le champ de matériau sont obligatoires.

3.14.2 Syntaxe

```
| WEIBULL = _F (
    ◇ TAILLE_BLOC =      / 400 ,           [DEFAULT]
                        / tbloc ,         [R]
    ◆ / TOUT      = 'OUI' ,
      / MAILLE    = l_maille ,           [l_maille]
      / GROUP_MA  = lgrma ,             [l_gr_maille]
    ◇ OPTION = / 'SIGM_ELGA' ,           [DEFAULT]
              / 'SIGM_ELMOY' ,
    ◇ CORR_PLAST= / 'OUI' ,
                  / 'NON' ,             [DEFAULT]
    ◇ COEF_MULT = / coef ,               [R]
                  / 1. ,                 [DEFAULT]
                )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE =      mo ,                    [modele]
◆ CHAM_MATER =  chmater ,               [cham_mater]
◇ CARA_ELEM =   carac ,                 [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
  | NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◆ / CHAM_GD =
  / RESULTAT =
◇ CHARGE =                                           / [char_meca]
                                                         / [char_ther]
                                                         / [char_acou]
```

3.14.3 Opérandes

3.14.3.1 Opérande OPTION

```
◇ / OPTION = 'SIGM_ELGA' ,
```

La valeur du champ élémentaire associée à la maille K est obtenue par intégration par quadrature aux points de Gauss de l'expression $\frac{1}{V_p} \int_{K_p} \sigma_1^m dK$.

```
/ OPTION = 'SIGM_ELMOY' ,
```

La valeur du champ élémentaire associée à la maille K est obtenue à partir de la valeur principale maximale du tenseur $\frac{1}{V_p} \int_{K_p} \sigma dK$ dont la valeur est approchée par quadrature aux points de Gauss.

3.14.3.2 Opérande CORR_PLAST

```
◇ / CORR_PLAST = 'OUI' ,
```

Le champ de la contrainte de Weibull est évalué avec prise en compte de la déformation plastique.

```
/ CORR_PLAST = 'NON' ,
```

Le champ de la contrainte de Weibull est évalué sans prise en compte de la déformation plastique.

3.14.3.3 Opérande COEF_MULT

/ COEF_MULT = valeur,

La valeur par défaut de ce coefficient est 1.0D0.

Le tableau suivant, dans lequel l'épaisseur est notée e , indique des valeurs typiques du coefficient C en fonction du type de symétrie :

- **symétrie simple** : le plan de symétrie du maillage passe par le plan du défaut et le défaut est entièrement maillé,
- **symétrie double** : le plan de symétrie du maillage passe également par le plan du défaut mais une seule moitié du défaut est maillé.

	3D et 3D_SI	AXIS et AXIS_SI	D_PLAN et D_PLAN_SI	C_PLAN
SIMPLE	2	4π	$2e$	$2e$
DOUBLE	4	sans objet	sans objet	sans objet
NON	1	2π	e	e

Valeurs du coefficient multiplicateur de symétrie-épaisseur

3.15 Mot clé RICE_TRACEY

3.15.1 But

Cette option permet, pour chaque instant de calcul t_n défini, le calcul du taux de croissance $\frac{R(t_n)}{R_0}$ d'une cavité sphérique par rapport à un domaine $D(R(t_n))$ et R_0 désignent respectivement le rayon courant et le rayon initial de la cavité). La loi d'évolution de Rice-Tracey s'exprime par la relation :

$$\frac{d}{dt} \log\left(\frac{R}{R_0}\right) = 0,283 \operatorname{Signe}\left(\frac{\sigma_M}{\sigma_{eq}}\right) \exp\left(\frac{3\sigma_M}{2\sigma_{eq}}\right) \frac{d\varepsilon_{eq}^p}{dt}$$

($\sigma_M = \frac{1}{3} \operatorname{Trace}(\sigma)$; σ_{eq} désigne la contrainte équivalente de von Mises et ε_{eq}^p désigne la déformation équivalente de von Mises).

3.15.2 Syntaxe

```
| RICE_TRACEY = _F (
|   ◇ TAILLE_BLOC = / 400 , [DEFAULT]
|                   / tbloc, [R]
|   ◆ / TOUT      = 'OUI',
|     / MAILLE    = l_maille, [l_maille]
|     / GROUP_MA  = lgrma , [l_gr_maille]
|   ◇ OPTION = / 'SIGM_ELGA', [DEFAULT]
|             / 'SIGM_ELMOY',
|   ◇ LOCAL = / 'OUI', [DEFAULT]
|             / 'NON',
|   )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◆ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CARA_ELEM = carac, [cara_elem]
◇ | NUME_COUCHE =
|   NIVE_COUCHE =
◇ MODE_FOURIER =
◆ / CHAM_GD =
|   RESULTAT =
◇ CHARGE = ch, / [char_meca]
               / [char_ther]
               / [char_acou]
```


3.15.3 Opérandes

3.15.3.1 Opérande **OPTION**

◇ **OPTION** = / 'SIGM_ELGA', [DEFAULT]

Les champs élémentaires des contraintes et des déformations plastiques sont utilisés dans leurs représentations aux points de Gauss.

/ 'SIGM_ELMOY',

Les champs élémentaires des contraintes et des déformations plastiques sont moyennés par rapport aux points de Gauss avant d'être utilisés.

3.15.3.2 Opérande **LOCAL**

◇ **LOCAL** = / 'OUI', [DEFAULT]

La loi de Rice-Tracey est intégrée sur chaque maille K du domaine D et le résultat consiste en la valeur maximale obtenue sur l'ensemble des mailles du domaine.

/ 'NON',

Les champs de triaxialité $\frac{\sigma_M}{\sigma_{eq}}(t_n)$ et de variation de déformation plastique $\Delta \varepsilon_{eq}^p(t_n)$ sont

calculés sur chaque maille. Puis, leurs moyennes respectives, pondérée par le volume des mailles du domaine, sont déterminées. Finalement, la loi de Rice-Tracey est intégrée sur ces valeurs moyennées.

3.15.3.3 Opérandes **TOUT** / **GROUP_MA** / **MAILLE**

Le ou les domaines de calcul D sont spécifiés par :

/ **TOUT** = 'OUI',

Un seul domaine est défini, il coïncide avec l'ensemble de la structure.

/ **GROUP_MA** = lgrma,

Chaque groupe de mailles de la liste lgrma définit un domaine de calcul.

/ **MAILLE** = l_maille,

Chaque maille de la liste l_maille définit un domaine de calcul.

3.16 Mot clé INDIC_ENER

3.16.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer un indicateur global de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité, fondé sur la densité d'énergie. Cet indicateur est décrit en détail dans le document [R4.20.01].

On rappelle sa fonction et son expression. Cet indicateur est destiné à détecter si au cours de l'histoire de la structure et jusqu'à l'instant actuel t , et pour une zone de la structure choisie par le modélisateur, il y a eu perte de proportionnalité du chargement (i.e. il s'agit d'avoir une mesure globale du changement des directions principales du tenseur de contraintes pour chaque point de la zone définie par l'utilisateur).

Cet indicateur n'est utilisable que pour des modèles dont le matériau présente un écrouissage isotrope et dont les éléments sont isoparamétriques 2D ou 3D.

Cet indicateur a pour expression :

$$I = \frac{1}{V} \int_V \left(1 - \frac{\Psi}{\Omega} \right) dv$$

où :

- V est le volume du domaine défini par l'utilisateur,
- Ψ est la densité d'énergie élastique totale associée à la courbe de traction si on considèrerait le matériau élastique non-linéaire.
Plus exactement son expression est la suivante :

$$\underline{\Psi} = \frac{1}{2} K \cdot tr^2(\varepsilon) + 2 \frac{\mu}{3} \varepsilon_{eq}^2 \quad \text{si} \quad \sigma_{eq} < R(p)$$

$$\underline{\Psi} = \frac{1}{2} K \cdot tr^2(\varepsilon) + \frac{R^2(p)}{6\mu} + \int_0^p R(s) ds \quad \text{si} \quad \sigma_{eq} = R(p)$$

où :

- K est le module de compressibilité,
- μ est le coefficient de cisaillement de Lamé,
- $R(p)$ est le seuil de la courbe de traction associé à la déformation plastique cumulée p ,
- Ω est la densité d'énergie de déformation définie par :

$$\Omega(t) = \int_0^t \sigma \cdot \dot{\varepsilon} d\tau$$

on peut décomposer $\Omega(t)$ en une partie élastique et une partie plastique :

$$\Omega(t) = \Omega_{elas}(t) + \Omega_{plas}(t)$$

avec :

$$\Omega_{elas}(t) = \frac{1}{2} \sigma \cdot \varepsilon^{elas}$$

$$\Omega_{plas}(t) = \int_0^t R(p) dp$$

Remarque :

⌋ Dans le cas où l'on a $\Omega(t) = 0$, on pose $I = 0$.

3.16.2 Syntaxe

```
| INDIC_ENER = _F (
    ◇ TAILLE_BLOC = / 400 , [DEFAULT]
                        / tbloc, [R]
    ◆ / TOUT = 'OUI',
      / MAILLE = l_maille, [l_maille]
      / GROUP_MA = lgrma , [l_gr_maille]
    )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◆ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CHARGE = ch, [char_meca]
               / [char_ther]
               / [char_acou]
◆ RESULTAT = resu, [evol_noli]
```

3.16.3 Opérandes

L'indicateur est calculé sur le domaine défini par les mots clés :

```
/ TOUT = 'OUI',
    Sur tous les éléments du modèle mo.
/ MAILLE = l_maille,
    Sur la liste l_maille de mailles du modèle mo.
/ GROUP_MA = lgrma,
    Sur la liste lgrma des groupes de mailles du modèle mo.
```

3.17 Mot clé INDIC_SEUIL

3.17.1 But

Mot clé facteur permettant de calculer un indicateur global de perte de proportionnalité du chargement en élastoplasticité.

Cet indicateur permet d'une part de savoir, en moyenne sur la zone considérée, si le tenseur des contraintes et celui des déformations plastiques ont les mêmes directions et si le seuil plastique est atteint à l'instant actuel, et d'autre part si au cours de l'histoire la déformation plastique a changé de direction.

Cet indicateur a pour expression :

$$I = \frac{1}{V} \int_V \left(1 - \frac{|\sigma \cdot \varepsilon^p|}{R(p) \cdot p} \right) dv$$

où :

- V est le volume du domaine défini par l'utilisateur,
- σ est le tenseur des contraintes à l'instant courant,
- ε^p est le tenseur des déformations plastiques à l'instant courant,
- $R(p)$ est la fonction d'écrouissage (avec $R(o) = \sigma_y$ où σ_y est la limite d'élasticité).
i.e. c'est le seuil de la courbe de traction associé à la déformation plastique cumulée p .
- p est la déformation plastique cumulée.

Remarque :

Dans le cas où l'on a $R(p) \cdot p = 0$, on pose $I = 0$.

Le produit scalaire $\sigma \cdot \varepsilon^p$ est associé à la norme au sens de von Mises.

Cet indicateur est normalisé et a une valeur comprise entre 0 et 1.

Il est nul si le chargement a conservé son caractère proportionnel en chaque point de V tout au long de l'histoire écoulée.

Cet indicateur est décrit en détail dans le document [R4.20.01].

3.17.2 Syntaxe

```
| INDIC_SEUIL = _F (
|   ♦ TAILLE_BLOC = / 400 , [DEFAULT]
|                       / tbloc, [R]
|   ♦ / TOUT = 'OUI',
|     / MAILLE = l_maille , [l_maille]
|     / GROUP_MA = lgrma , [l_gr_maille]
| )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

```
♦ MODELE = mo, [modele]
♦ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
♦ CHARGE = ch, / [char_meca]
               / [char_ther]
               / [char_acou]
♦ RESULTAT = resu, [evol_noli]
```

3.17.3 Opérandes

L'indicateur est calculé sur le domaine défini par les mots clés :

```
/    TOUT = 'OUI',  
      Sur tous les éléments du modèle mo.  
  
/    MAILLE = l_maille,  
      Sur la liste l_maille de mailles du modèle mo.  
  
/    GROUP_MA = lgrma,  
      Sur la liste lgrma des groupes de mailles du modèle mo.
```

3.18 Mot clé CHAR_LIMITE

3.18.1 But

Post_traitement du calcul de la charge limite [R7.07.01 §2.3].

Ce mot-clé facteur permet le calcul de la charge limite d'une structure par une approche cinématique. Son emploi nécessite au préalable d'avoir réalisé un calcul non linéaire (voir opérateur STAT_NON_LINE [U4.51.03]) renseigné par le mot-clé RESULTAT et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- loi de comportement NORTON_HOFF,
- liste croissante d'instants de calcul correspondant à des valeurs de régularisation de la loi de NORTON_HOFF qui tendent vers 1 (en pratique, on recommande de se limiter à des instants compris entre 1 et 2 qui ne conduisent pas à des calculs trop longs tout en permettant d'obtenir une borne supérieure de la charge limite suffisamment précise),
- chargement (unitaire) piloté correspondant au chargement par rapport auquel on cherche à estimer la charge limite, la méthode de pilotage étant TYPE = 'ANA_LIM',
- éventuellement un chargement constant dont il faut alors impérativement rappeler l'existence par le mot-clé CHAR_CSTE = 'OUI'.

L'opérateur POST_ELEM produit alors une table qui donne pour chaque instant du calcul, c'est-à-dire pour des régularisations de plus en plus faibles, une borne supérieure CHAR_LIMI_SUP de la charge limite supportée par la structure. En outre, en l'absence de chargement constant, CHAR_CSTE = 'NON', la table contient également une estimation CHAR_LIMI_ESTIM d'une borne inférieure de la charge limite. En revanche, si un chargement constant est présent, CHAR_CSTE = 'OUI', une telle estimation de la borne inférieure n'est plus disponible mais la table contient alors la puissance PUIS_CHAR_CSTE du chargement constant dans le champ de vitesse solution du problème.

Un exemple détaillé de calcul de charge limite est fourni en [U2.05.04].

3.18.2 Syntaxe

```
| CHAR_LIMITE = _F (    ◇ CHAR_CSTE =    / 'NON',          [DEFAULT]
                        / 'OUI',
                        )
```

Mots-clés simples : (voir [§2])

◆	MODELE =	mo,	[modele]
◆	CHAM_MATER =	chmater,	[cham_mater]
◆	RESULTAT =	resu,	[evol_noli]
◇	CARA_ELEM =	carac,	[cara_elem]
◇	MODE_FOURIER =	nh,	[I]
	◇	CHARGE =	ch,
			/ [char_meca]
			/ [char_ther]
			/ [char_acou]

3.18.3 Opérandes

```
◇ CHAR_CSTE =    / 'NON',          [DEFAULT]
                  / 'OUI',
```

Mot-clé indiquant si le chargement est constant ou non constant (valeur par défaut).

3.19 Mot clé CARA_GEOM

3.19.1 But

CARA_GEOM est utilisé par la macro_commande MACR_CARA_POUTRE [U4.42.02] pour calculer les caractéristiques géométriques (centre d'inertie, moments d'inertie) d'une section de poutre maillée en éléments de milieu continu 2D.

3.19.2 Syntaxe

```
|      CARA_GEOM = _F (
|          ◇ TAILLE_BLOC = / 400 ,                [DEFAULT]
|                      / tbloc,
|          ◆ / TOUT      = 'OUI' ,
|            / GROUP_MA= lma ,                    [l_gr_maille]
|            / MAILLE   = lma ,                    [l_maille]
|          ◇ SYME_X     = / 'OUI' ,
|                      / 'NON' ,                  [DEFAULT]
|          ◇ SYME_Y     = / 'OUI' ,
|                      / 'NON' ,                  [DEFAULT]
|          ◇ ORIG_INER  = (xp, yp) ,              [l_R]
|                      )
```

Mots clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo ,                [modele]
◇ CHAM_MATER = chmater ,        [cham_mater]
◇ CHARGE = ch ,                / [char_meca]
                                / [char_ther]
                                / [char_acou]
```

3.19.3 Opérandes

3.19.3.1 Opérandes TOUT / GROUP_MA / MAILLE

Définissent le lieu du calcul. On peut en particulier faire le calcul des caractéristiques pour un ensemble de mailles, défini par GROUP_MA ou MAILLE.

3.19.3.2 Opérandes SYME_X / SYME_Y

Prise en compte d'une symétrie par rapport à X ou à Y (ou les deux). Le maillage fourni par l'utilisateur correspond alors à la moitié de la section (ou le quart).

3.19.3.3 Opérande ORIG_INER

Permet de donner les coordonnées d'un point par rapport auquel seront calculées les caractéristiques géométriques [U4.42.02].

3.20 Mot clé CARA_POUTRE

3.20.1 But

CARA_POUTRE est utilisé exclusivement par la macro-commande MACRO_CARA_POUTRE [U4.42.02] pour calculer les caractéristiques mécaniques (constante de torsion, constantes de cisaillement, position du centre de cisaillement, constante de gauchissement) d'une section maillée en éléments 2D.

Son emploi nécessite l'appel préalable de nombreuses commandes, spécifiques à chaque option calculée. Les opérandes ne seront donc pas détaillés ici. Pour plus de détail on se reportera à MACRO_CARA_POUTRE [U4.42.02].

3.20.2 Syntaxe

```
| CARA_POUTRE = _F (
    ◇ TAILLE_BLOC = / 400 , [DEFAULT]
                  / tbloc,
    ◆ / TOUT = 'OUI',
      / GROUP_MA = lgma, [gr_maille]
    ◇ GROUP_MA_INTE= lgma_inte , [l_gr_maille]
    ◇ CARA_GEOM = tab, [tabl_cara_geom]
    ◇ LAPL_PHI = Δφ , [evol_ther]
    ◇ LAPL_PHI_Y= Δφy, [evol_ther]
    ◇ LAPL_PHI_Z= Δφz, [evol_ther]
    ◇ ◆ LIAISON = / 'ROTULE',
                  / 'ENCASTREMENT',
    ◆ LONGUEUR = L, [R]
    ◆ MATERIAU = mat, [mater]
    ◇ OPTION = / 'CARA_TORSION',
               / 'CARA_CISAILLEMENT',
               / 'CARA_GAUCHI',
            )
```

Mots clés simples : (voir [§2])

```
◆ MODELE = mo, [modele]
◇ CHAM_MATER = chmater, [cham_mater]
◇ CHARGE = ch, / [char_meca]
               / [char_ther]
               / [char_acou]
```


3.21 Mot clé AIRE_INTERNE

3.21.1 But

Mot clé facteur permettant le calcul de l'aire d'un trou dans un maillage 2D.

3.21.2 Syntaxe

```
| AIRE_INTERNE = _F ( ♦ GROUP_MA_BORD = lgma )
```

Mot clé simple : ♦ MODELE = mo, [modele]

3.21.3 Opérande

♦ GROUP_MA_BORD = lgma,

Liste de groupes de mailles de bord délimitant le trou (SEG2 ou SEG3)

3.22 Mot clé TRAV_EXT


3.22.1 But

Mot_clé facteur permettant de calculer le travail des efforts extérieurs réel TRAV_REEL ou élastique TRAV_ELAS tels que définis ci-dessous :

$$\text{TRAV_REEL} = \int_{t_0}^t \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} \cdot \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \int_{t_0}^t \mathbf{F}_{\text{int}} \cdot \dot{\mathbf{U}} \quad \text{éq 3.22.1-1}$$

$$\text{TRAV_ELAS} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \mathbf{F}_{\text{int}} \cdot \mathbf{U} \quad \text{éq 3.22.1-2}$$

Le calcul s'effectue sur la base d'une SD résultat, renseignée sous le mot-clé RESULTAT, pour laquelle les forces nodales, c'est-à-dire les forces intérieures, ont été préalablement calculées par l'opérateur CALC_ELEM, option 'FORC_NODA' [U4.81.01]. Dans le cas du travail réel, l'instant initial t_0 correspond au premier instant archivé dans la SD résultat (prendre garde au fait que l'état initial n'est pas archivé automatiquement, voir le mot-clé ARCH_ETAT_INIT de l'opérateur STAT_NON_LINE [U4.51.03]) ; l'intégration en temps est effectuée par une méthode de trapèzes. Les deux grandeurs TRAV_REEL et TRAV_ELAS sont calculées pour chaque instant archivé dans la SD résultat. Ces quantités peuvent s'interpréter graphiquement sur la courbe de réponse force – déplacement de la structure (à condition que la force soit duale du déplacement, par exemple la pression et le volume dans le cas d'une cavité sous pression).

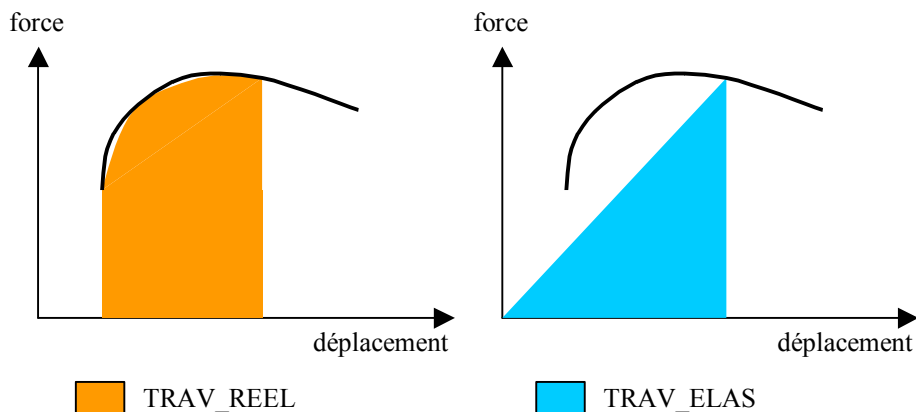

Un exemple détaillé d'utilisation de ces grandeurs pour évaluer la grandeur duale du chargement, l'énergie dissipée ou encore la rigidité résiduelle d'une structure endommagée est fourni par l'étude d'une structure qui s'endommage de manière fragile [U2.05.02].

3.22.2 Syntaxe

```
TRAV_EXT = _F( ♦ RESULTAT = resu ) / [evol_elas]  
/ [evol_noli]  
/ [dyna_trans]
```

3.22.3 Opérande

- ♦ RESULTAT = resu
Nom de la structure de données résultat du calcul.

3.23 Opérande TITRE


- ◇ TITRE = ti,
Titre attaché au concept produit par cet opérateur [U4.03.01].

3.24 Opérande INFO

- ◇ INFO = / 1, [DEFAULT]
/ 2,
Paramètre d'impression

4 Exemple

L'exemple qui suit s'applique au calcul de quantités globales sur une modélisation dynamique d'un bâtiment réacteur. Sont modélisés : l'enceinte extérieure, l'enceinte intérieure, les structures internes, le puits de cuve.

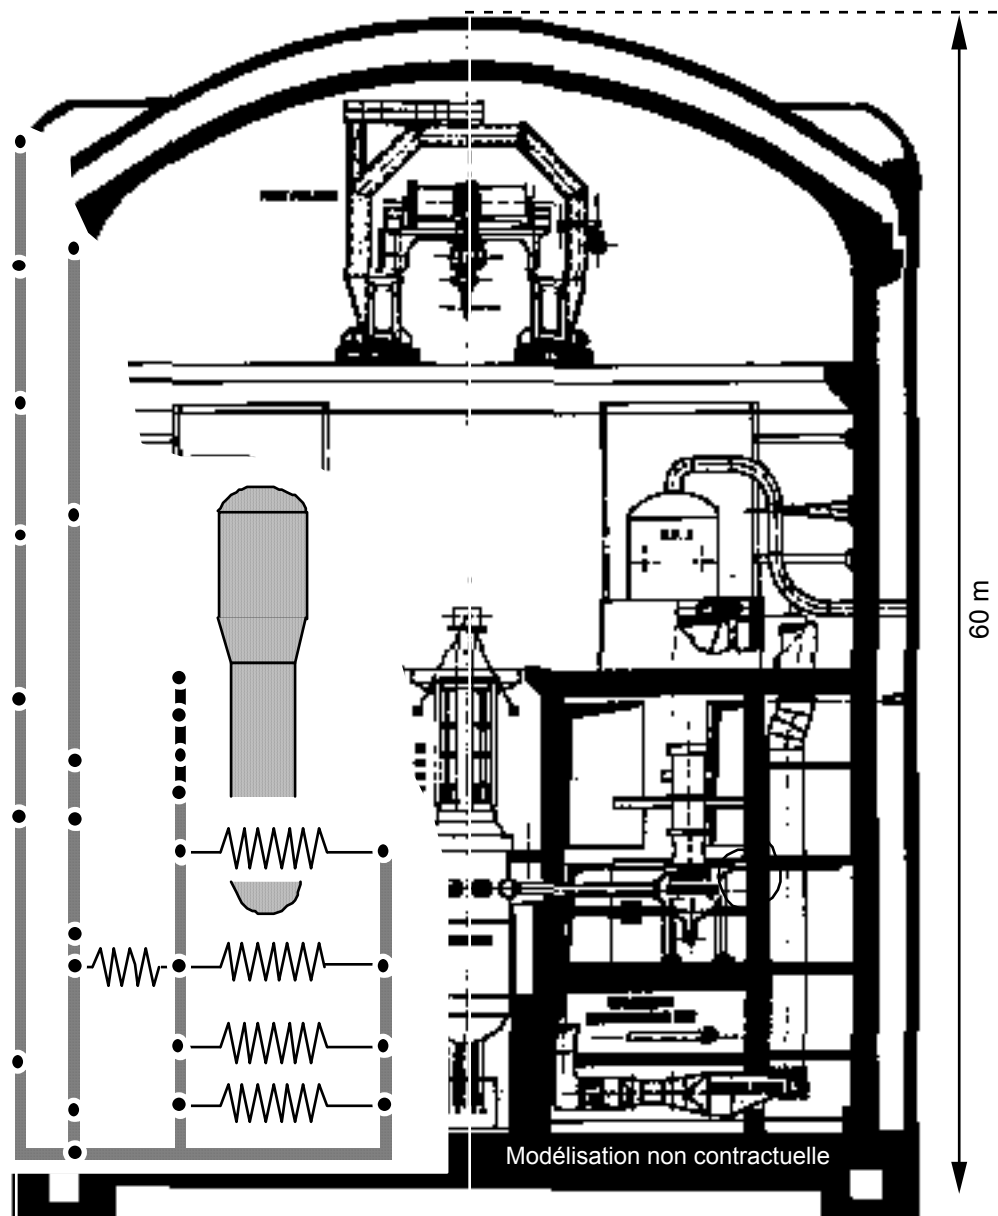

La modélisation d'un demi bâtiment est réalisée par des éléments de poutres, des éléments discrets représentant les liaisons au sol, les masses additionnelles et les liaisons entre nœuds.

C'est sur ce modèle de poutres que l'opérateur POST_ELEM va calculer :

- la masse de la structure,
- les coordonnées du centre de gravité,
- le tenseur d'inertie,
- l'énergie potentielle de certains modes et sa répartition dans la structure,
- l'énergie cinétique de certains modes et sa répartition dans la structure.

4.1 Calcul de la masse, du centre de gravité et des inerties

- pour toute la structure (TOUT = 'OUI')
- pour le groupe de mailles contenant les poutres (GROUP_MA = 'pou_d_t')
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons au sol (GROUP_MA = 'liai_sol')
- pour le groupe de mailles contenant les masses additionnelles (GROUP_MA = 'masses')
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons entre nœuds (GROUP_MA = 'liai_noe')

Commande

```
massestr = POST_ELEM ( MODELE= stickmod,
                      CHAM_MATER = chmater, CARA_ELEM = caraelem,
                      MASS_INER=_F(GROUP_MA=('pou_d_t','liai_sol','masses','liai_noe'),
                      TOUT= 'OUI', ),
                      TITRE='masse, centre de gravite et inerties de la structure');
```

Impression sur le fichier 'RESULTAT'

```
-----
masse, centre de gravite et inerties de la structure
      MASSE      CDG_X      CDG_Y      CDG_Z
TOUT: 'OUI'      9.49787E+07  0.00000E+00  0.00000E+00  1.94801E+01
GROUP_MA: POU_D_T  5.55670E+05  0.00000E+00  0.00000E+00  2.95682E+01
GROUP_MA: LIAI_SOL  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00
GROUP_MA: MASSES   9.44230E+07  0.00000E+00  0.00000E+00  1.94208E+01
GROUP_MA: LIAI_NOE  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00
      IX      IY      IZ      IXY
TOUT: 'OUI'      5.75518E+10  5.71540E+10  2.12362E+10  0.00000E+00
GROUP_MA: POU_D_T  1.64545E+07  1.58475E+07  1.04470E+07  0.00000E+00
GROUP_MA: LIAI_SOL  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00
GROUP_MA: MASSES   5.74785E+10  5.70813E+10  2.12258E+10  0.00000E+00
GROUP_MA: LIAI_NOE  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00  0.00000E+00
      IXZ      IYZ
TOUT: 'OUI'      -1.84254E-08  0.00000E+00
GROUP_MA: POU_D_T -1.84254E-08  0.00000E+00
GROUP_MA: LIAI_SOL  0.00000E+00  0.00000E+00
GROUP_MA: MASSES   0.00000E+00  0.00000E+00
GROUP_MA: LIAI_NOE  0.00000E+00  0.00000E+00
```

4.2 Calcul de l'énergie potentielle des modes 1, 2 et 7

- pour toute la structure (TOUT = 'OUI')
- pour le groupe de mailles contenant les poutres (GROUP_MA = 'pou_d_t')
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons au sol (GROUP_MA = 'liai_sol')
- pour le groupe de mailles contenant les masses additionnelles (GROUP_MA = 'masses')
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons entre nœuds (GROUP_MA = 'liai_noe')
- pour les mailles (MAILLE= 'E101' à 'E2601')
- pour les mailles (MAILLE= 'ELN1' à 'ELN5')

Commande

```
enerpot = POST_ELEM ( RESULTAT= modes,          MODELE= stickmod,
                      NUME_MODE= ( 1,2,7, ),
                      CHAM_MATER= chmater,      CARA_ELEM= caraelem,
                      ENER_POT = _F( TOUT= 'OUI',
                      GROUP_MA= ( 'pou_d_t','liai_sol','masses','liai_noe', ),
                      MAILLE=( 'E101','E201','E301','E401','E501','E601',
                                'E701','E801','E901','E1001','E1101','E1201',
                                'E1301','E1401','E1501','E1601','E1701','E1801',
                                'E1901','E2001','E2101','E2201','E2301','E2401',
                                'E2501','E2601',
                                'ELN1','ELN2','ELN3','ELN4','ELN5' ), ),
                      TITRE= '  energies potentielles des modes 1, 2 et 7',
                      )
```

Impression sur le fichier 'RESULTAT'

```
-----
energies potentielles des modes 1, 2 et 7
TABLE
0  ENERPOT_CHAM_ELEM  ! ==> TABLE chapeau contenant une table de CHAM_ELEM
1  ENERPOT_NUME_00001 !      et les tables de resultat des modes 1, 2 et 7
2  ENERPOT_NUME_00002 !
7  ENERPOT_NUME_00007 !

----->
CONCEPT ENERPOT DE TYPE TABL_ENER_POT CALCULE A PARTIR DU CONCEPT MODES
TABLE : ENERPOT_CHAM_ELEM  ISSUE DE LA TABLE ENERPOT
      CHAM_ELEM
1  ENERPOT_C_NU_00001  ! ==> TABLE de CHAM_ELEM contenant les champs de
2  ENERPOT_C_NU_00002  !      repartition d'energie sur les toutes les
7  ENERPOT_C_NU_00007  !      mailles de la structure
```

----->

[illegible]

(Répartition de l'énergie de déformation dans différentes mailles)

E101	TOTALE	TRAC_COM	TORSION	FLEX_Y	FLEX_Z	!toutes mailles
1	1.80451E-02	0.	0.	1.80451E-02	0.	!pour mode 1

----- ! un certain nombre de lignes omises -----

E2601	TOTALE	TRAC_COM	TORSION	FLEX_Y	FLEX_Z
1	4.06820E-04	0.	0.	4.06820E-04	0.

MAS1	TOTALE	DX	DY	DZ	DRX	DRY	DRZ
------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

```
----- ! un certain nombre de lignes omises -----
```

MAS27	1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.				
		TOTALE	DX	DY	DZ	DRX	DRY	DRZ				
	1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.				
SOL1		TOTALE	DX	DY			DZ	DRX		DRY	DRZ	
	1	2.69881E-01	0.	5.20243E-02	0.	2.17857E-01	0.	0.		0.	0.	
ELN1		TOTALE	DX	DY			DZ	DRX		DRY	DRZ	
	1	3.14406E-04	0.	3.14330E-04	0.	7.62943E-08	0.	0.		0.	0.	
ELN2		TOTALE	DX	DY			DZ	DRX		DRY	DRZ	
	1	5.09467E-05	0.	3.55125E-05	0.	1.54342E-05	0.	0.		0.	0.	
ELN3		TOTALE	DX	DY			DZ	DRX		DRY	DRZ	
	1	3.02716E-04	0.	1.72250E-04	0.	1.30466E-04	0.	0.		0.	0.	
ELN4		TOTALE	DX	DY			DZ	DRX		DRY	DRZ	
	1	2.14163E-04	0.	2.37436E-05	0.	1.90419E-04	0.	0.		0.	0.	
ELN5		TOTALE	DX	DY			DZ	DRX		DRY	DRZ	
	1	5.19557E-04	0.	4.56885E-04	0.	6.26719E-05	0.	0.		0.	0.	

----->

CONCEPT ENERPOT DE TYPE TABL_ENER_POT CALCULE A PARTIR DU CONCEPT MODES
TABLE : ENERPOT NUME 00001 ISSUE DE LA TABLE ENERPOT

```

NUME_MODE: 1  FREQ: 3.95868E+00      ! impr de la TABLE d'energie
                TOTALE                POUR_CENT ! potentielle pour le mode 1:
TOUT: 'OUI'      7.72292E+09  1.00000E+02 ! energie totale et pourcentage
GROUP_MA: POU_D_T 5.62782E+09  7.28717E+01 !
GROUP_MA: LIAI_SOL 2.08427E+09  2.69881E+01
GROUP_MA: MASSES  0.          0.
GROUP_MA: LIAI_NOE 1.08259E+07  1.40179E-01
MAILLE: E101      1.39361E+08  1.80451E+00

```

----- ! un certain nombre de lignes omises -----

MAILLE: E2601	3.14184E+06	4.06820E-02
MAILLE: ELN1	2.42813E+06	3.14406E-02
MAILLE: ELN2	3.93457E+05	5.09467E-03
MAILLE: ELN3	2.33785E+06	3.02716E-02
MAILLE: ELN4	1.65396E+06	2.14163E-02
MAILLE: ELN5	4.01250E+06	5.19557E-02

4.3 Calcul de l'énergie cinétique des modes 1, 2 et 7

- pour toute la structure (TOUT= 'OUI')
- pour le groupe de mailles contenant les poutres (GROUP_MA = 'POU_D_T')
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons au sol (GROUP_MA = 'LIAI_SOL')
- pour le groupe de mailles contenant les masses additionnelles (GROUP_MA = 'MASSES')
- pour le groupe de mailles contenant les liaisons entre nœuds (GROUP_MA = 'LIAI_NOE')
- pour les mailles (MAILLE = 'MAS1' à 'MAS27')
- pour les mailles (MAILLE = 'E2001', 'E2101', 'E2201')

Commande

```
enercin = POST_ELEM( RESULTAT= modes,          MODELE= stickmod,
                     NUME_MODE= ( 1,2,7, ),
                     CHAM_MATER= chmater,      CARA_ELEM= caraelem,
                     ENER_CIN= _F( TOUT= 'OUI',
                                   GROUP_MA= ( 'pou_d_t', 'liai_sol', 'masses', 'liai_noe', ),
                                   MAILLE= ( 'MAS1', 'MAS2', 'MAS3', 'MAS4', 'MAS5', 'MAS6',
                                             'MAS7', 'MAS8', 'MAS9', 'MAS10', 'MAS11', 'MAS12',
                                             'MAS13', 'MAS14', 'MAS15', 'MAS16', 'MAS17', 'MAS18',
                                             'MAS19', 'MAS20', 'MAS21', 'MAS22', 'MAS23', 'MAS24',
                                             'MAS25', 'MAS26', 'MAS27',
                                             'E2001', 'E2101', 'E2201' ) , , ),
                     TITRE= '  energies cinetiques des modes 1, 2 et 7',
                     )
```

Impression sur le fichier 'RESULTAT':

```
-----
energies cinetiques des modes 1, 2 et 7
TABLE
0  ENERCIN_CHAM_ELEM      ! ==> TABLE chapeau contenant une table de CHAM_ELEM
1  ENERCIN_NUME_00001     !      et les tables de resultat des modes 1, 2 et 7
2  ENERCIN_NUME_00002     !
7  ENERCIN_NUME_00007     !

CONCEPT ENERCIN DE TYPE TABL_ENER_CIN CALCULE A PARTIR DU CONCEPT MODES
TABLE : ENERCIN_CHAM_ELEM      ISSUE DE LA TABLE ENERCIN
      CHAM_ELEM
1  ENERCIN_C_NU_00001     ! ==> TABLE de CHAM_ELEM contenant les champs de
2  ENERCIN_C_NU_00002     !      repartition d'energie sur les toutes les
7  ENERCIN_C_NU_00007     !      mailles de la structure

----->
CONCEPT ENERCIN DE TYPE TABL_ENER_CIN CALCULE A PARTIR DU CONCEPT MODES
CHAMP : ENERCIN_C_NU_00001  ISSU DE LA TABLE ENERCIN_CHAM_ELEM
NUME_MODE: 1  FREQ:  3.95868E+00  ! ==>  impression du pourcentage
                                   !      de repartition de l'energie
E101      TOTALE  DX  DY  DZ  DRX  DRY  DRZ ! sur toutes les mailles
      1  0.      0.  0.  0.  0.  0.  0.  ! pour le mode 1
E201      TOTALE  DX  DY  DZ  DRX  DRY  DRZ
      1  0.      0.  0.  0.  0.  0.  0.
```


Titre : Opérateur POST_ELEM
Auteur(s) : X. DESROCHES, L. VIVAN

Date : 08/12/03
Clé : U4.81.22-F1 Page : 33/34

----- ! un certain nombre de lignes omises -----

E2501	TOTALE	DX	DY	DZ	DRX	DRY	DRZ	
1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
E2601	TOTALE	DX	DY	DZ	DRX	DRY	DRZ	
1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
E2001	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	8.74690E-04	0.	8.73486E-04	0.	0.	0.	1.20387E-06	
E2101	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	1.47949E-03	0.	1.47806E-03	0.	0.	0.	1.43435E-06	
E2201	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	8.74196E-04	0.	8.73476E-04	0.	0.	0.	7.20094E-07	
MAS1	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	9.45582E-04	0.	4.03156E-04	0.	5.42426E-04	0.	0.	
MAS2	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	1.62612E-03	0.	9.06238E-04	0.	7.19885E-04	0.	0.	

----- ! un certain nombre de lignes omises -----

MAS26	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	1.92897E-03	0.	1.92897E-03	0.	0.	0.	0.	
MAS27	TOTALE	DX	DY		DZ	DRX	DRY	DRZ
1	8.12621E-04	0.	8.12621E-04	0.	0.	0.	0.	
SOL1	TOTALE	DX	DY	DRX	DRY	DRZ		
1	0.	0.	0.	0.	0.	0.		

----- ! un certain nombre de lignes omises -----

ELN4	TOTALE	DX	DY	DZ	DRX	DRY	DRZ
1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
ELN5	TOTALE	DX	DY	DZ	DRX	DRY	DRZ
1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

----->

CONCEPT ENERCIN DE TYPE TABL_ENER_CIN CALCULE A PARTIR DU CONCEPT MODES
TABLE : ENERCIN_NUME_00001 ISSUE DE LA TABLE ENERCIN
NUME_MODE: 1 FREQ: 3.95868E+00 ! impression de la TABLE d'energie
TOTALLE POUR_CENT ! cinetique pour le mode 1:
TOUT: 'OUI' 7.72292E+09 1.00000E+02 ! energie totale et pourcentage
GROUP_MA: POU_D_T 2.49325E+07 3.22838E-01 !
GROUP_MA: LIAI_SOL 0. 0.
GROUP_MA: MASSES 7.69798E+09 9.96772E+01
GROUP_MA: LIAI_NOE 0. 0.
MAILLE: MAS1 7.30265E+06 9.45582E-02
MAILLE: MAS2 1.25584E+07 1.62612E-01
MAILLE: MAS3 1.92226E+07 2.48904E-01

----- ! un certain nombre de lignes omises -----

MAILLE: E2001	6.75516E+06	8.74690E-02
MAILLE: E2101	1.14260E+07	1.47949E-01
MAILLE: E2201	6.75134E+06	8.74196E-02

Page laissée intentionnellement blanche.